



FASI ESECUTIVE:

1. Puntellamento delle strutture interessate se necessario.
2. Demolizione del vecchio intonaco mettendo a vivo il calcestruzzo.
3. Pulizia accurata delle fessure con getto d'acqua.
4. Stuccatura delle fessure con resina epossidica o malta cementizia antiritiro.
5. Realizzazione di fori per il posizionamento dei tirafondi.
6. Collocamento dei profilati necessari.
7. Pulizia e abbondante umidificazione (senza saturazione) della superficie del supporto.
8. Protezione delle lamiere dal fuoco mediante rivestimento con intonaco su rete porta intonaco metallica o sintetica.
9. Rimozione delle eventuali puntellature.

PRECAUZIONI:

- La modalità di posa in opera dei prodotti deve essere conforme a quanto riportato nelle schede tecniche.

NOTE:

- Per indurre un effetto cerchiante attivo scaldare le cravatte prima della saldatura agli angolari.
- Ove non si abbia altezza sufficiente per l'ancoraggio (l_d), aumentare il numero di barre o prevederne il bloccaggio su piastre contrapposte.